

Montering & Bruksanvisning EPDM Takbeläggning



Förberedelser:

Sopa av taket så det är rent och utan smuts eller föremål med skarpa kanter. Takläggning kan ske om temperaturen utomhus har varit över 5 grader i mer än ett dygn.



Lägg ut folien slätt över hela taket och låt det ligga minst en timma för att eventuella rynkor ska jämnas ut.



Vik upp ungefär halva folien och limma taket med en roller. Limma inte kanterna i detta steg.

Limåtgång: ca 0.2 liter / m²



Vik tillbaka EPDM folien och borsta ut eventuella rynkor med en mjuk borste. Börja från mitten.

Upprepa på andra halvan av taket.



Vik upp folien i kanterna och limma dessa med roller och pensel. Tryck fast folien i kanterna utan att sträcka den.

Beroende på takmodell kan takfolien även mekaniskt fästas med en kantbräda.

Undvik att "översträcka" EPDM folien.

Skeär vid behov rent kanten när limmet torkat.

